

01 ELEVACÃO 2 LATERAL ESQUERDA - SITUAÇÃO EXISTENTE
ESCALA 1:50

PORTAS E JANELAS


| NUM | TAMANHO | QUANTIDADE | MATERIAL |
|-----|-------------|----------------|----------|
| P01 | 1,38 x 2,91 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J02 | 1,32 x 2,13 | EXISTENTE | MADEIRA |
| J03 | 1,74 x 4,48 | A CONSTRUIR 1x | FERRO |
| J04 | 1,06 x 2,09 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J05 | 0,72 x 2,09 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J06 | 1,08 x 1,99 | EXISTENTE | MADEIRA |
| J07 | 0,56 x 1,15 | A CONSTRUIR 2x | FERRO |
| P07 | 0,89 x 2,36 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| P08 | 0,81 x 2,09 | EXISTENTE | MADEIRA |
| J09 | 1,42 x 2,10 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J10 | 2,27 x 2,11 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| P11 | 1,12 x 2,77 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J12 | 1,05 x 2,10 | A CONSTRUIR 2x | MADEIRA |
| J15 | 1,32 x 2,13 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J16 | 1,06 x 1,97 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J17 | 0,72 x 1,97 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| P18 | 0,85 x 2,25 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J19 | 1,04 x 2,12 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| P20 | 0,82 x 2,29 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J21 | 2,27 x 1,99 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J22 | 1,02 x 2,00 | A CONSTRUIR 1x | MADEIRA |
| J23 | 1,05 x 2,00 | A CONSTRUIR 3x | MADEIRA |

LEGENDA:

- ALVENARIA EXISTENTE A MANTER
- PISO CERÂMICO A LIMPAR E MANTER
- TUIJO APARENTE A MANTER
- ESTUQUE DESGASTADO A RECOMPOR
- PISO DE MADEIRA A LIMPAR E CONSERTAR
- PISO DE CONCRETO A MANTER
- TELHA FRANCESA A TROCAR
- JARDIM A MANTER

ACABAMENTOS

- PAREDES
 - 01: CERÂMICA ATÉ H.2.00m, ESTUQUE ACIMA
 - 02: ESTUQUE LISO
 - 03: ESTUQUE EM FAIXAS HORIZONTAIS H: 25cm COM FRISO HORIZONTAL 1x1cm ENTRE AS FAIXAS
 - 04: REBOCO DE ARGAMASSA APARENTE (MUROS)
 - 05: BASE COM RELEVO EM ARGAMASSA
 - 06: RELEVO EM ARGAMASSA IMITANDO BLOCOS
 - 07: TUIJO DE BARRO ENVERNIZADO APARENTE
 - 08: ELEMENTOS DECORATIVOS EM ARGAMASSA
- PISOS
 - 01: LADRILHO HIDRÁULICO
 - 02: TABUADO COM DOIS TIPOS DE MADEIRA
 - 03: FULGET
 - 04: TABUADO COM UM TIPO DE MADEIRA
- FORROS
 - 01: ESTUQUE
 - 02: MADEIRA

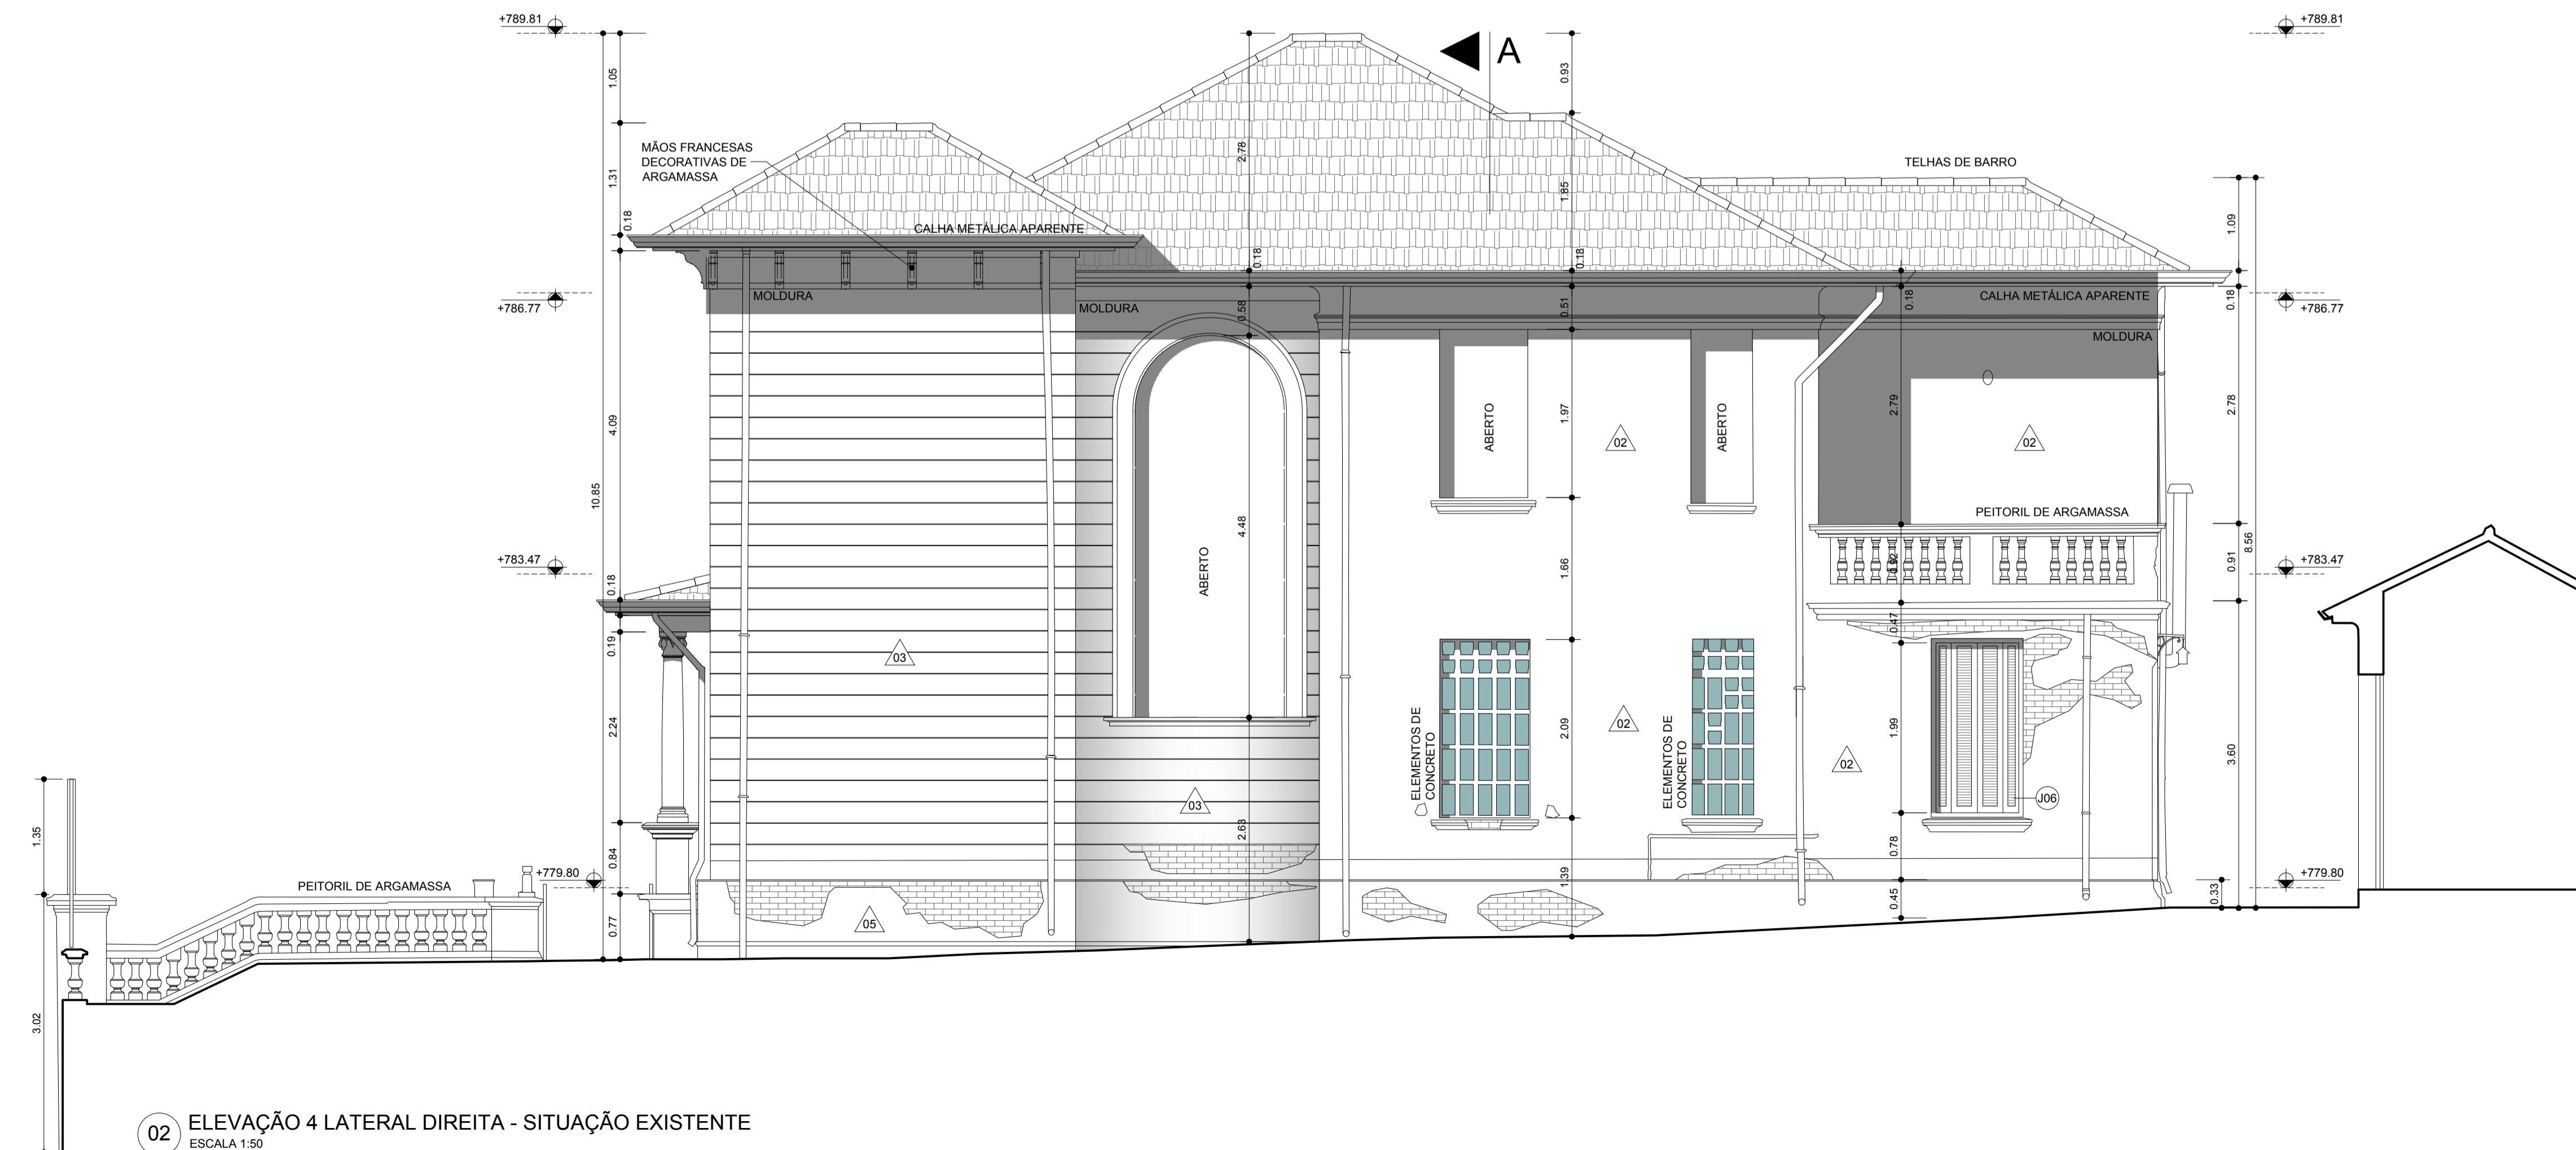

02 ELEVACÃO 4 LATERAL DIREITA - SITUAÇÃO EXISTENTE
ESCALA 1:50

ELEVACÕES 2,4

Situação existente

Folha
5 / 9

PROJETO DE RESTAURO DE EDIFICAÇÃO TOMBADA

Coletora

Assessor

Det. Via

PAULO ANTONIO GUEDES E ESPÓLIO CECÍLIA WINTER

R2h R3.01

Proprietário

Det. Uso / Adv.

RUA PEDROSO, 267

PI ZM-2/12


033.010.0010-1

Zona de Uso

Contribuinte

Escala

Situação sem Escala

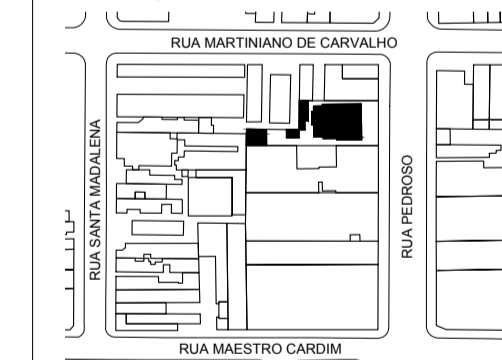

Declaro que a aprovação do projeto não implica o reconhecimento por parte da Prefeitura do direito de propriedade do terreno.
Declaro que não consta em documento devidamente matriculado no registro de imóveis as obrigações contratuais previstas no artigo 39 da Lei 16.402/17.
Declaro que a aprovação do projeto está fundamentada apenas em relação aos parâmetros urbanísticos relevantes estabelecidos na legislação vigente e que o projeto atende todas as exigências da LOE, COE e LODO, além daquelas previstas na legislação federal, estadual e nas normas técnicas oficiais.

Áreas (m²)

| Taxa de permeabilidade | Terreno | |
|------------------------|-----------|----------|
| | Escritura | Real |
| 0.072 | 618.00m² | 632.56m² |
| Q. Ambiental | T.O. | C.A |
| PA4 | 0.55 | 0.75 |

Proprietário(a): PAULO ANTONIO GUEDES

Autor do Projeto e responsável Técnico:
GILBERTO DE CARVALHO
CREA: 0603684778 - CCM nº 2.078.023-0
ART / RRT: 000000